

**Fecha:** 27/08/2014

**Lugar:** MLP-1139

**Descripción y Acción Recomendada:**

**Caldera:**

- *tiene anulado el sistema de corte de emergencia, no funciona tampoco el regulador de temperatura. Al chispero sería necesario revisarlo.*
- *Cuando se realice mantenimiento a equipo sería conveniente revisar el sistema de extinción de caldera (ver estado de manguera, conexión, etc.)*
- *El intercambiador de calor o serpentín tiene un informe, pero nunca tuvo los valores de medición medidos. El vencimiento es de 06/09/2014*
- *Los extintores de equipo (montaje) dos solo se encuentra en condiciones, ya que solo posee 3, uno tiene la chapa de identificación en muy mal estado.*
- *El extintor de cabina de operaciones no está colocado, no tiene soporte.*
- *Realizar mantenimiento a luces de operación.*
- *Manga de viento en mal estado.*



**Documentación**

- *Hay que actualizar roles de emergencia*
- *Actualizar clasificación de residuos Petrobras*
- *Posee todas las hojas de seguridad en carpeta de los productos que se utilizan (GLP, gas oil, PQ, grasa, aceites, etc.)*



- Manguerote de bombeo en carpeta hay dos certificados, uno con fecha 26/03/2014 de EMYSA N° 7545 y el otro de hidrotech
- Faltan formularios de ATS, control de ingres, control e inspección de lavaojos y corte caldera.
- Tanque de GLP: el informe de inspección corresponde al año 2012, se encuentra vencido
- Manómetros, detector de sulfhídrico, termómetros están vigentes.

**Carteleria:**


- La carteleria utilizada para el montaje del equipo se encuentra en buenas condiciones. Se necesita que se realice los banderines, como le fue solicitado al equipo H-17.
- Cambiar cartel de producto quimico. No es visible



- *Mejorar pintura general del equipo*



- *Puerta de acceso a cabina de operaciones, tiene barrera antipánico, y apertura de puerta rota*

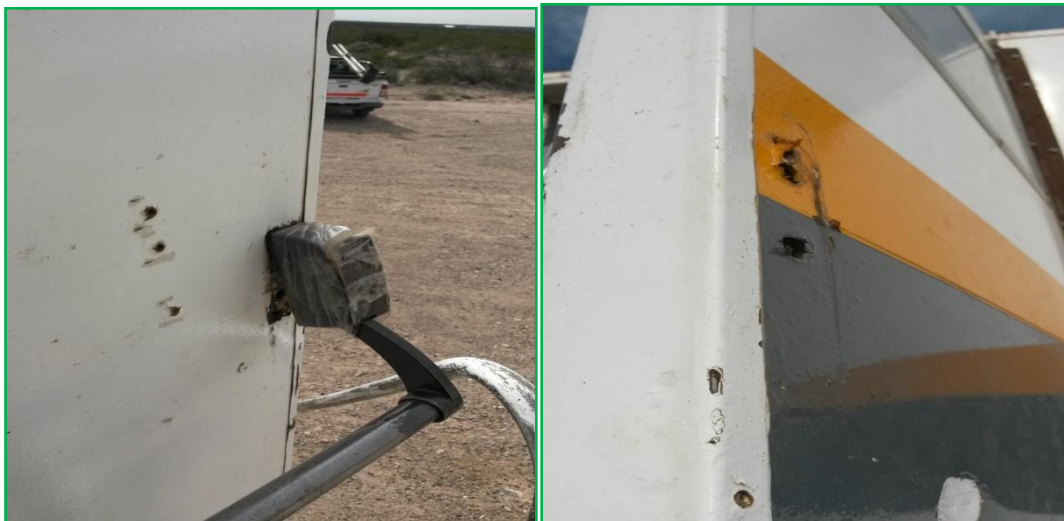

- Falta baranda



- *Cambiar cable de Puesta a tierra en equipo H-15 y en acoplado AC 34*



*Cable de PAT de AC 34 (cambiar cable 5 metros y pinza)*

**Equipo de escape**, está guardado y tapado en el lugar creado para tal fin. Como lo muestra la fotografía, se llena mucho de tierra. Sería conveniente guardarlo en un cajón o caja que sea hermético e imposibilite el ingreso de tierra.



**Estacion lavaojos** (bidones, se encuentran en buen estado, solo presentan un poco tierra y se los protege con trapos en la base para que no se manchen con oxido)

