

Fecha: 27-08-2014

Lugar: MRN-1599

Personal Auditado: Macaya Matías, Gordo Oscar, Fuentes Franco.

Descripción y Acción Recomendada:

Extintores: todos los extintores del equipo exteriormente se encuentran en malas condiciones, especialmente de la mitad hacia la base de los mismos.

Un extintor de 10 Kg y el de 2,5 Kg. , están próximos a vencer (09/2014) de todas formas ,va a ser necesario cambiar todos los extintores.

Extintor de caldera, tiene colocada una madera, para evitar que tenga movimiento el extintor. Se debe modificar soporte. Vence en el mes de Octubre de 2014.



Herramientas:

Stilson 24: cambiar mordazas, no tienen buen agarre.

Maza: en mal estado cabo de sujeción.



Carteleria: cambiar de forma urgente la carteleria utilizada para montaje. Además se solicito de parte del cliente, los carteles “banderines” para señalizar la ubicación del equipo.

Manga de viento: rota, desgastada.

Cabina de operaciones:

Radio de comunicación: funciona pero hace interferencia, lo que dificulta las comunicaciones

Computadora: no tiene

Puerta de acceso: barrera antipánico no abre puerta.

Botiquín de primeros auxilios: los elementos revisados no se encuentran vencidos. Se debe reponer tijera y cinta adhesiva de 2,5 mts.



Calefacción: debido a que no levanta temperatura el motor, no se puede calefaccionar cabina.

Roles de emergencia: posee todos los roles, incluso de Petrobras, solo se deben actualizar los de GRUPO OAS, la nueva versión.



Certificados:

Manómetros:

MSE 29566 de 0-160 16/09/2013 no estaba en equipo, en su lugar había uno sin certificar (este es uno de los casos en donde hay que evaluar si es necesario que este certificado)

MSE 29641 de 0-60 Kg 25/09/2013 de bombeo. Estaba colocado y coincide con el certificado que está en carpeta (ver si se puede cambiar el rango, ya que la presión máxima es de 70 Kg, y en operaciones con autorización se supera presión)

Termómetro: MSE 29369 0-150° C **12/06/2013**

Manguerote de bombeo: HT2285-07-13 de 1" ¼ **06/07/2014**. Recordar que en Petrobras el periodo de prueba de los manguerotes es cada 6 meses.

Intercambiador de calor (serpentín): **05/08/2014**. Según lo que dice la legislación (19587- Decreto 351/79, debe ser inspeccionado anualmente

Tanque de gas: tiene un certificado del tanque de TIXO con vencimiento 04/2021, pero lo que no vi en ese certificado ni en certificados a parte, la inspección y certificación de las válvulas del tanque.

Válvula de Seguridad por sobre presión: no está certificado en carpeta de equipo. La válvula tiene su chapa y los datos son los siguientes: EMYSA 7323 Vencimiento 03/01/2015

Línea de bombeo:

Manguerote: cambiar, está cortado o cortajeado, en un extremo. Además presenta desgaste en toda su longitud (se puede visualizar, la rotura de los alambres).



Estrobo de Seguridad: el que se encuentra en el extremo de conexión a boca de pozo, se pasa del otro lado del ojal, y no trava.

Jabalina: no tiene. Se utiliza, para conectar la puesta a tierra, cuando se inyecta desde tetones.

Pileta:

Venteo: no posee manguera de descarga.

Bomba dosificadora: no posee nivel para visualizar la capacidad de producto químico. Además, se debe colocar cartelera de PQ en soporte. Cambiar soporte.


A modo de consulta, el operador solicita si se pueden realizar dos soportes dentro del cajón de herramientas izquierdo para llevar de forma ordenada dos bidones, con su correcta identificación.

Estación lavaojos: los bidones para el lavado de ojos ante emergencias, en la base están oxidados, manguera de descarga cortados.



Para evitar la oxidación de los bidones, se deberá colocarle otro material, que cubra la chapa.

Equipo de escape: se encuentra guardado en cajón dentro de cabina de operaciones, ya que no es guardado en el cajón creado para tal fin, porque no es hermético y es utilizado para otro fin.

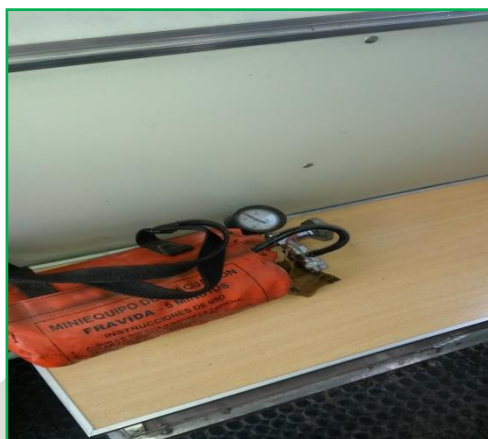

Caudalimetro: no posee.

Pintura general: es necesario mejor aspecto general del equipo.

