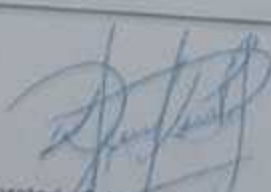
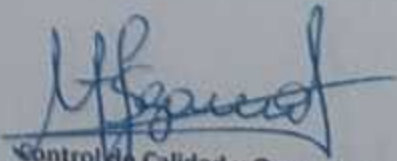


	CERTIFICADO DE PRUEBA HIDRAULICA	CERTIFICADO: TCK202406021
		Fecha Insp.PH: 07/06/2024
		Nueva Insp.PH: 07/06/2025
DATOS GENERALES		
CLIENTE GREEN OIL SERVICES	LUGAR BASE TCK	EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN MANGUERA 3"
PROCEDIMIENTO N° TCK-PGPH-001	NORMA DE REFERENCIA API RP 53 - API 7K - API 16C	NORMA DE APLICACIÓN ASME V ART9 / ASTM E1003

DETALLE DE PIEZAS						
ITEM	PAG	DESCRIPCION / PIEZA	N°SERIE	TRABAJO REALIZADO	PRESIÓN DE PRUEBA	EVALUACIÓN
1	3	MANGUERA ALFAGOMMA 3" x 5m	0096627 / GOS240616	IV-PH 90psi-F. Insp. 06/24	90 psi	No se observa fugas de fluidos visible, ni caída de presión. No se observa aplastamiento, deformación o abolladura. Se recomienda corte y reprensado en conexión hembra. En condiciones para operación.
						APTO

OPERADOR	CONTROLO
LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 07/06/2024	LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 07/06/2024
 Laboratorio Calibración y Pruebas Técnico Lab D. Vallejos FIRMA / ACLARACIÓN:	 Control de Calidad y Operaciones Ing. M. Lozano FIRMA / ACLARACIÓN:

QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE DOCUMENTO SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRITA

DATOS GENERALES

CLIENTE GREEN OIL SERVICES	LUGAR BASE TCK	EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN MANGUERA 3"
PROCEDIMIENTO N° TCK-PGPH-001	NORMA DE REFERENCIA API RP 53 - API 7K - API 16C	NORMA DE APLICACIÓN ASME V ART9 / ASTM E1003


EQUIPOS UTILIZADOS

TIPO DE EQUIPO UTILIZADO MANOMETRO REGISTRADOR DIGITAL	MARCA/MODELO CFG1500 - WIKA	N° CERTIFICADO MAC GROUP 50336	CAL. / VEN. DEL INSTRUMENTO 20/02/24 - 20/02/2025
---	--------------------------------	-----------------------------------	--

IDENTIFICACION

ITEM	DESCRIPCION	TRABAJO REALIZADO	PRESION DE PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
1	MANGUERA ALFAGOMMA 3" x 5m 0096627 / GOS240618	IV-PH 90psi-F. Insp. 06/24	90 psi	No se observó fugas de fluidos visible, ni caída de presión. No se observó aplastamiento, deformación o abolladura. Se recomienda corte y reprensado en conexión hembra. En condiciones para operación.	APTO

REGISTRO PRUEBA HIDRAULICA

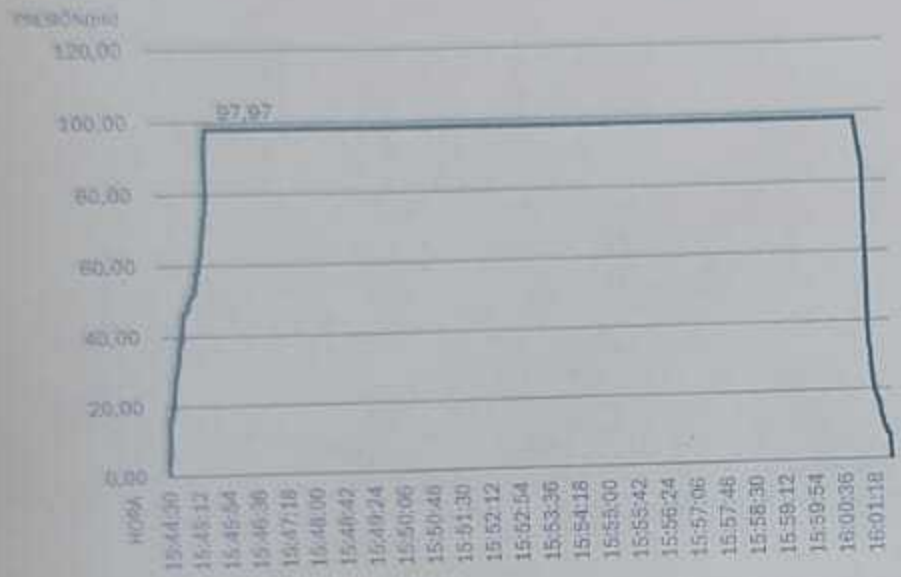

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES:

Se realiza inspección visual de las condiciones de las mangueras sin encontrar aplastamientos, torceduras, quebraduras, o daños en el recubrimiento de terminales, y de prensados-conexiones sin encontrar abolladuras, se recomienda corte y reprensado en conexión hembra. Se procede con la realización de prueba (en serie) con agua a temperatura ambiente (17.6°C) en un tiempo de estabilización aproximado 10-15min, llegando a una presión de 97.97 psi. No se observó fugas de fluidos visible durante el ensayo, ni caída de presión durante el registro (Data logger), según Referencia API RP-53, API 7K y API 16C. La manguera se encuentra en condiciones para puesta en servicio. RESULTADO SATISFACTORIO.

Precinto TCK202406021 0096627 / IV-PH 90psi-F. Insp. 06/24

OPERADOR LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 07/06/2024 Laboratorio Calibración y Pruebas Técnico Lab D. Vallejos FIRMA / ACLARACIÓN:	CONTROLO LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 07/06/2024 Control de Calidad y Operaciones Ing. M.Lozano FIRMA / ACLARACIÓN:
--	---

QUEDA TERMINantemente PROHIBIDO LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE DOCUMENTO SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRITA